

ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਮਿਤੀ 3-1-69, 11-1-73

ਰਵਾਲਾ: 11-115, 11-116 11-186,


11-187, 11-188

15-180, 15-186, 15-187, 15-188

ਡੈਲਕੋ ਰੇਮੀ

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ

30-MT, 35-MT, 40-MT, 50-MT ਸੀਰੀਜ਼

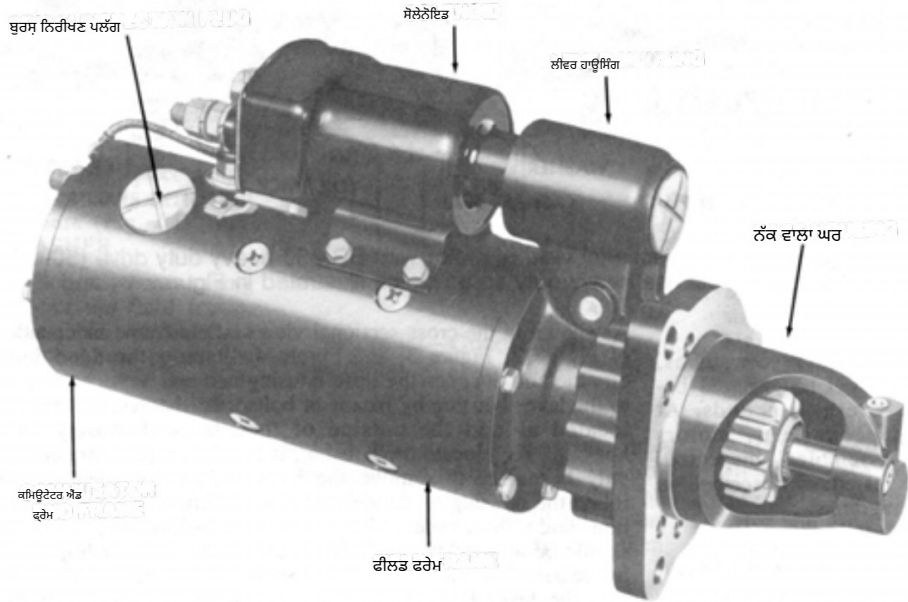

ਚਿੱਤਰ 1-ਆਮ 50-MT ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ।

ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਪਲੱਜਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ, ਆਈਸਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਫਲੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਬੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਸਾਫਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਈਪ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ "0" ਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ "0" ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ-ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।


ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਪਲੱਜਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੁਟ ਜਾਂ ਲਿਕੋਨ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਅਤੇ ਬੁਟ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕਲੱਚ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਲਚ, ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪੁਰੇਗ, ਇੱਕ ਪੇਜੀਟੋਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈਨਡ ਡਰਾਈਵ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਕਿਥਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਗੋਅਰ ਨਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੂਆਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿਨੀਅਨ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲੇਨੋਇਡ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਕਾਵਟ ਡਿਊਟੀ ਸਪੁਰੇਗ ਕਲਚ ਜਾਂ ਪੇਜੀਟੋਰਕ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੋਅਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਰਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਟਰਬਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਗੋਅਰ ਦੇ ਕੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨ ਸਪਲਾਈਨ ਗੋਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਲਕੋ ਰੇਮੀ

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ

1-153 ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨ

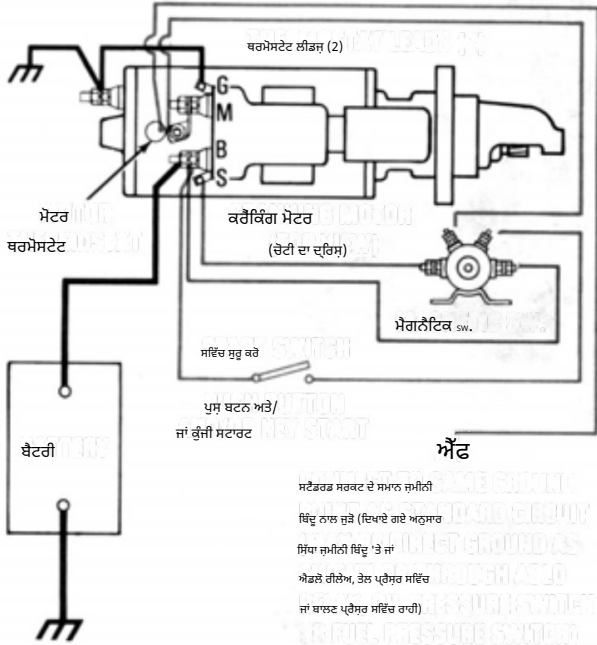

ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਲੇ ਹੀਲੇਅ, ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲਾਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ।

ਚਿੱਤਰ 6-ਮੁੱਢਲਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਰਕਟ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਸਰਕਟ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਵਰ-ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇ ਚਿੱਤਰ 7 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹਾਰਨਿਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚਿੱਤਰ 8 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਵਿੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ 6 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਸੇਲਨੋਇਡ "S" ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।


ਸੇਲਨੋਇਡ ਵਿੰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਲੰਜਰ ਅਤੇ ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਨਿਅਨ ਇੰਜਣ ਫਲਾਈਵਹੀਲ ਵਿੰਗ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਲਨੋਇਡ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ 4 ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ




ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੇ ਵੀ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-6 ਮਿੰਟ, ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ 6 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਸਵਿੱਚ ਵਿੰਡਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ, ਚਿੱਤਰ 6 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

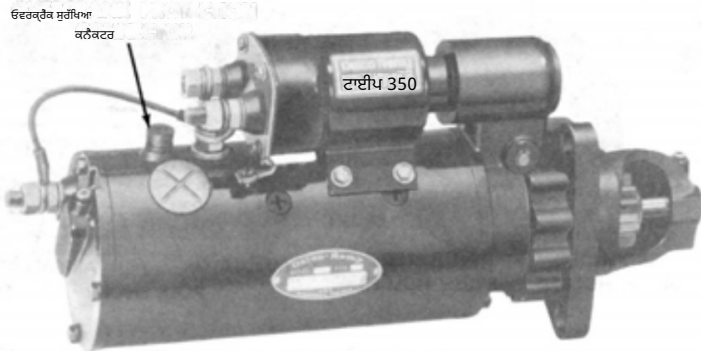

ਚਿੱਤਰ 8-ਬਰਮੇਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆਮ ਮੋਟਰ।

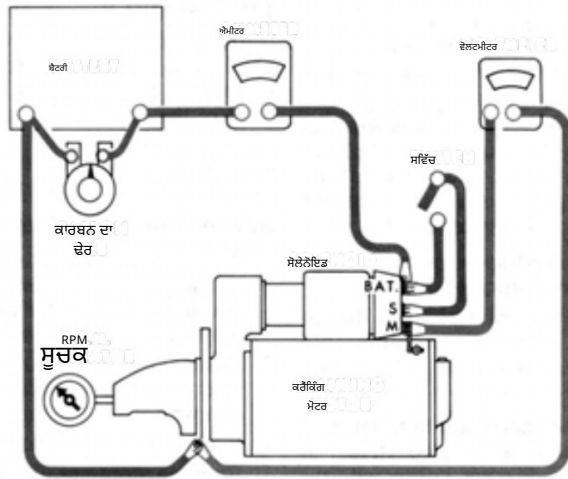

ਚਿੱਤਰ 9-ਨੋ-ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਸਰਕਟ।

ਨੋਇਡ ਸਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ। ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ rpm , ਕਰੰਟ, ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 1M-186, 1M-187, ਜਾਂ 1M-188 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ rpm ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 12-ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈਲ ਨੂੰ 12-ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਰੋਲ-ਓਨ-ਇਨ ਵਿੱਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਘਟਾਓ। ਸਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੈਕਿੰਗ ਸਰਕਟ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ

ਕਰੈਕਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਬੈਟਰੀ: ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 1B-115 ਜਾਂ 1B-116 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਵਾਇਰਿੰਗ: ਡੈਮ ਏਜ ਲਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ, ਸੇਲੇਨੋਇਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੱਸੋ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ, ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਅਤੇ

ਕੰਟਰੋਲ ਸਵਿੱਚ: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੁਆਤੀ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਥਰਮੋਸਟੈਟ, ਜਾਂ ਓਵਰਕਰੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕ- ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ:

ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਹਾਰਨੈਸ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਮੀਟਰ ਜੋੜੋ। (ਚਿੱਤਰ 8)। ਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਓਪਨ-ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ:

ਮੋਟਰ: ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਫੁਟਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਟੈਸਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, 30 ਸਕਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ (ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਊਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪਿਨਿਅਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੌਹ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਮੇਚਰ ਸ਼ਾਬਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਪੇਲ ਸੂ ਪੇਚ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਰਮੇਚਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਰਮੇਚਰ

ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮੋਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ-ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋ-ਲੋਡ ਟੈਸਟ (ਚਿੱਤਰ 9)
ਮੋਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਫਰੰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ rpm ਸੂਚਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ


ਚਿੱਤਰ 10 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ - ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਬੈਟਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਸੇਲ ਤੱਕ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ-

ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

1. ਰੇਟਿਡ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਨੋ-ਲੋਡ ਸਪੀਡ ਕਰੈਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2. ਘੱਟ ਮੁਕਤ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:

- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਜ਼-ਕੱਟ, ਗੰਦੇ, ਜਾਂ ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਆਰਮੇਚਰ ਸ਼ਾਬਟ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੇਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

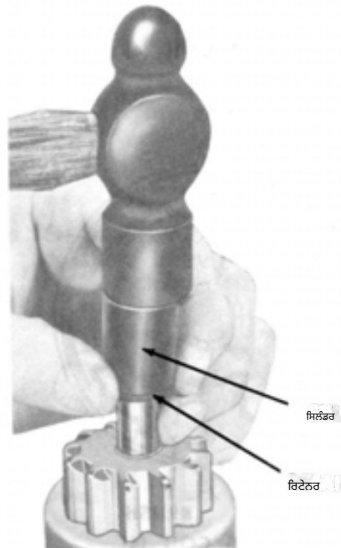

ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ।

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ






1-153 ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨ


- a. ਛੋਟਾ ਆਰਮੇਚਰ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਲਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 - .. ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਰਮੇਚਰ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
3. ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
- a. ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ।
 - .. "ਜੰਮੇ ਹੋਏ" ਬੇਅਰਿੰਗ (ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ)।
4. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
- a. ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਸਰਕਟ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈੱਪ ਨਾਲ ਟਰੇਸਿੰਗ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- b. ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਡਿਸਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੁਰਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਬੁਰਸ, ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੁਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਰੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
5. ਘੱਟ ਨੋ-ਲੋਡ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ- 1. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
- .. ਮਾੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਨੁਕਸਾਦਾਰ ਲੀਡਾਂ, ਗੱਦੇ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ।
6. ਉੱਚ ਮੁਕਤ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਡਰਾਅ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।


ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਕਲਚ ਮੋਟਰ

- ਸੇਲਨੋਇਡ, ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਨੋਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੀਲਡ
2. ਕੋਇਲ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੇਲਨੋਇਡ ਮੋਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੇਲਨੋਇਡ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਥਰੂ-ਬੋਲਟ ਜਾਂ ਕੈਪ
 3. ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। 4. ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਐਂਡ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।

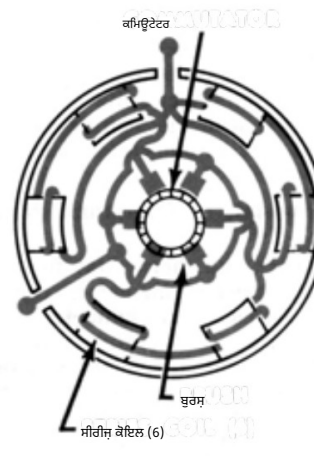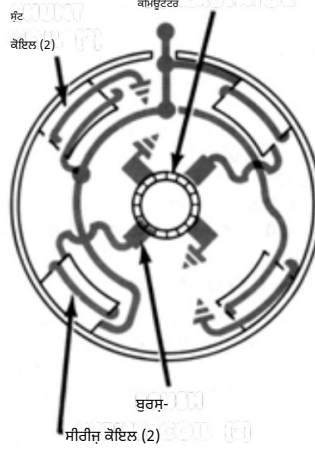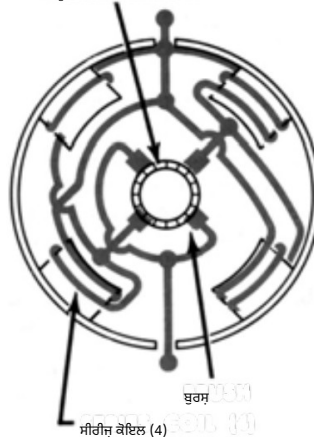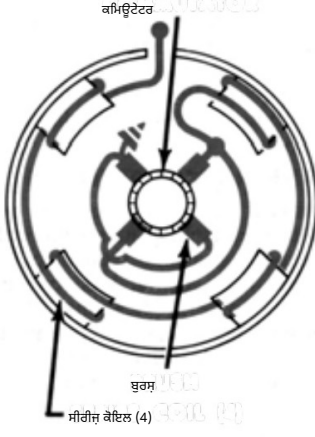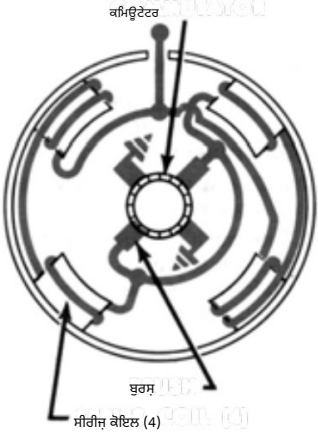

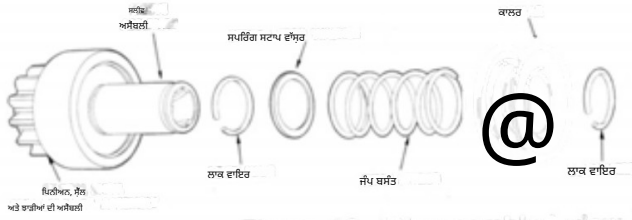

ਚਿੱਤਰ 12-ਸੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਗ ਕਲਚ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

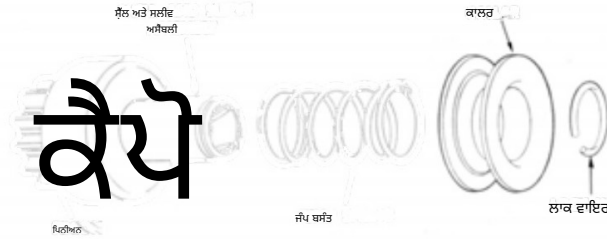


ਚਿੱਤਰ 13-ਲੇਟ ਟਾਈਪ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਗ ਕਲਚ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।


- ਨੇਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਟ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਮਿਮਾਰੀ ਅੱਧੇ-ਇੰਚ ਪਾਈਪ ਕਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ (ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਨੀਅਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਸਾਫਟ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੱਟ ਰਿਟੇਨਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚੱਧ ਹੋਣ। ਕਪਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਆਫ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ (ਚਿੱਤਰ 10)।
- ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗਰੁਵ ਤੋਂ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਹਟਾਓ। ਜੇਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਸੈਲਨੋਇਡ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ।

ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਲਚ, ਪੇਜ਼ੀਟਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰਾਂ


- ਸੈਲਨੋਇਡ, ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਨੇਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

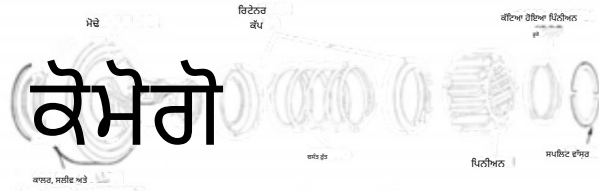

ਚਿੱਤਰ 14-ਸੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਗ ਕਲਚ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

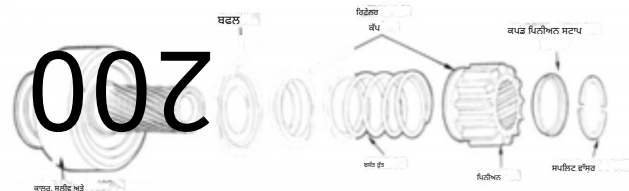


ਚਿੱਤਰ 15-ਲੇਟ ਟਾਈਪ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਗ ਕਲਚ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

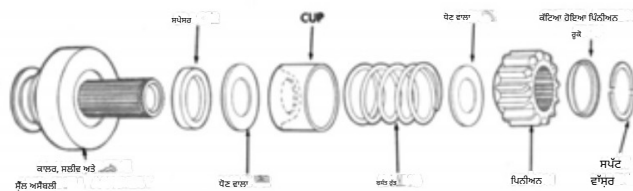

ਚਿੱਤਰ 16-DR-250 ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ


19-153 ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨ

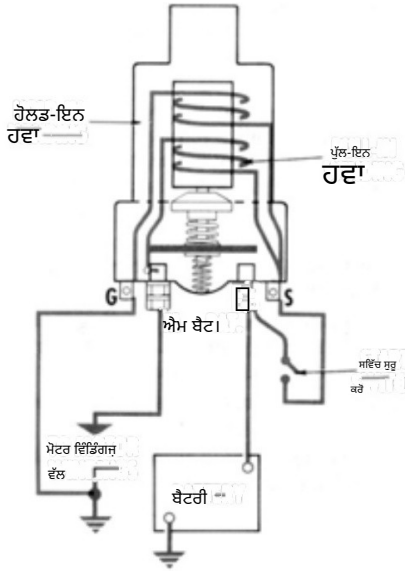

ਚਿੱਤਰ 17-ਮੁਲ ਸੇਲਨੋਇਡ ਸਰਕਟ। (ਚਿੱਤਰ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਰ)

ਸਫਾਈ

ਡਰਾਈਵ, ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਗਰੀਸਿੰਗ ਟੈਕ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਸਮਿੱਚਿਟ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੁੰਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ।

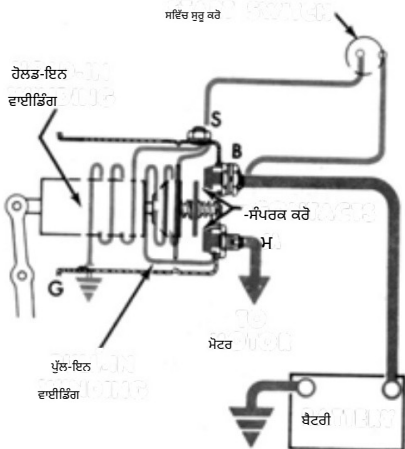

ਚਿੱਤਰ 18 ਮੁਲ ਸੇਲਨੋਇਡ ਸਰਕਟ। (ਚਿੱਤਰ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਰ)

ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੰਬਰ 00 ਸੈਡਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਲਡਰ


ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੁਰਸ਼ ਧਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੁਰਸ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਕਮਿਊਟੇਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁਰਸ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਮੇਚਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ

ਜੇਕਰ ਆਰਮੇਚਰ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਖਰਾਬ, ਗੰਦਾ, ਗੋਲਾਕਾਰ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1/32 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 1/32 ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਅੰਡਰਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2. ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪੁੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਅੰਡਰਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 00 ਸੈਡਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਡੈਲਕੋ ਰੇਮੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 1-186, 1-187, ਅਤੇ 1-188

ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟੈਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2412, 2415, 3501, 3564, 3574 ਅਤੇ 3599 ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਡਰਕੱਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਊਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਰਮੇਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਸਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:


1. ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਰਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵ੍ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਝੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰੰਮਤ ਅਕਸਰ ਰਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ (ਰੇਸਿਨ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

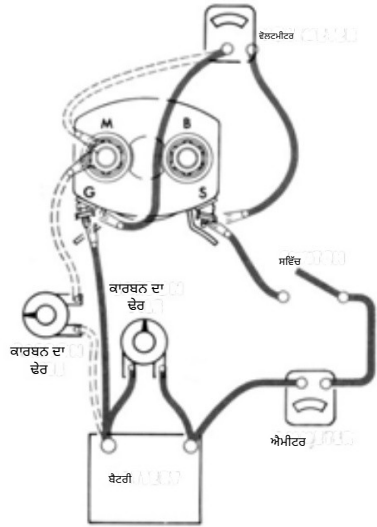

ਚਿੱਤਰ 19- ਸੇਲਨੋਇਡ ਹੋਲਡ-ਇਨ ਅਤੇ ਪੁੱਲ-ਇਨ ਵਿੱਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। (ਨੋਟ: ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

ਫਿਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਰਟ ਸਰਕਟ - ਆਰਮੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਟ ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸਟ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਕਸੋ ਚਲੋਡ ਨਾਲ ਪੁੰਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਪਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਪੁੜ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਗਰਾਊਂਡਸ-ਆਰਮੇਚਰ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ 110-ਵੋਲਟ ਟੈਸਟ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਪ ਉੱਚੇ ਜਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਟੇਟਰ 'ਤੇ ਕੋਰ ਜਾਂ ਸਾਰਟ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਡਿੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਪੁੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

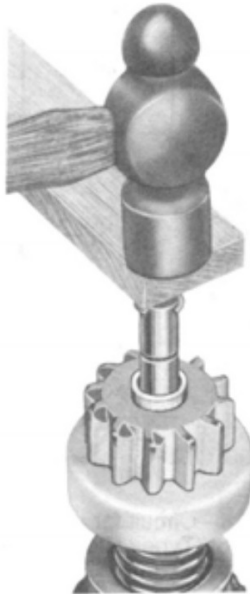

ਚਿੱਤਰ 20-ਸ਼ਾਫਟ ਉੱਤੇ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ।

ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਚੈੱਕ


ਫਲੋ ਡਾਢੇ ਕਰੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਰਟਰ ਇੰਜਨ ... 11 ਏ

ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਲਡ

ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ

ਅਤੇ ਖੁਦਕਰ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ

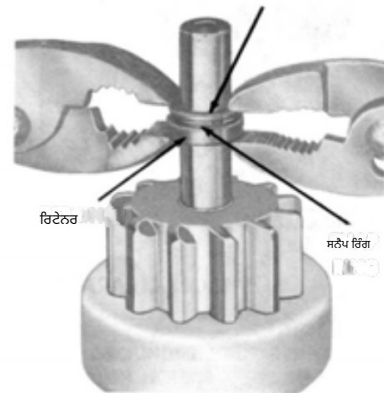

ਚਿੱਤਰ 21-ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ

ਵੱਖ ਕੋਇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 110-ਵੋਲਟ ਟੈਸਟ ਲੈਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਚ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਚ ਲੀਡਾਂ

ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਚ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਹਟਾਉਣਾ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ

ਨੂੰ ਪੋਲ ਸ਼ੁ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਊਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲ ਸ਼ੁ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦਾ 'ਤੇ ਕੰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲ ਸ਼ੁਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਮੇਚਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੋਲ ਸ਼ੁਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ (ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ) ਕਿਨਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਕਲੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ


ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਲੱਚਾਂ ਲਈ ਡਾਇਅਗਨੋਸਟਿਕ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

1. ਇੰਟਰਮਿਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਂਗ ਕਲੱਚ।

ਇੱਕ ਸਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਲੇਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੱਚ ਚਿੱਤਰ 12 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਸਨੀਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲਾਚ ਵਾਇਰ, ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਜੰਪ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
2. ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੱਚ (ਚਿੱਤਰ 12) ਤੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸਟਾਪ ਵਾਲਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਚ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
3. ਸਨੀਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਰ। ਸ਼ੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਸਨੀਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ।
4. ਸਪ੍ਰੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 5-20 ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਭਾਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

5. ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

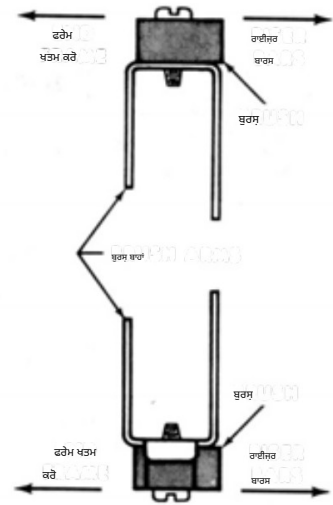

ਚਿੱਤਰ 22-ਆਫਸੈੱਟ ਹੋਲ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ ਬੁਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਬੀ. ਹੋਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਂਗ ਕਲੱਚ ਅਤੇ 250 ਡਰਾਈਵ।


ਇੱਕ ਸਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪ੍ਰੈਂਗ ਕਲੱਚ ਚਿੱਤਰ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਡਰਾਈਵ ਚਿੱਤਰ 16 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਕੰਪਡ ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਪਲਿਟ ਵਾਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਕੰਪਡ ਪਿਨੀਅਨ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
2. ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
3. ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਲੱਚਾਂ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰੈਂਗ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ

1. ਮ-153 ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨ

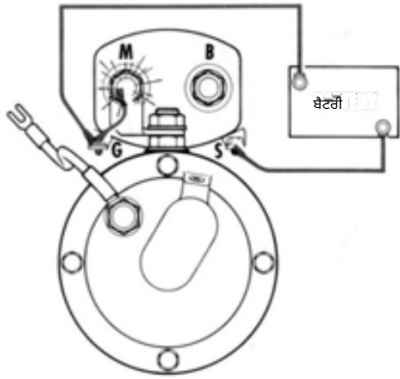


ਚਿੱਤਰ 23-ਪਿਨ-ਆਇਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਟ। (ਚਿੱਤਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ।)

ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਚੈਕ

ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ 17 ਅਤੇ 18 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਵਿੱਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਸਵਿੱਚ (5 ਜਾਂ


5a) ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ, (c), ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹੋਲਡ-ਇਨ ਵਿੱਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ (ਚਿੱਤਰ 19)। ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 18-180, 18-186, 18-187 ਅਤੇ 18-188 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਲਡ-ਇਨ ਵਿੱਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਸਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ (d) ਤੋਂ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਮੋਟਰ (m ਜਾਂ motor) ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੱਲ-ਇਨ ਵਿੱਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਲੀਡ ਨੂੰ "e" ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ "m" ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। (ਚਿੱਤਰ 19, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ) ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਲੇਨੋਇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ "m" ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਸਕ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਲਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ "m" ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਸਕ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

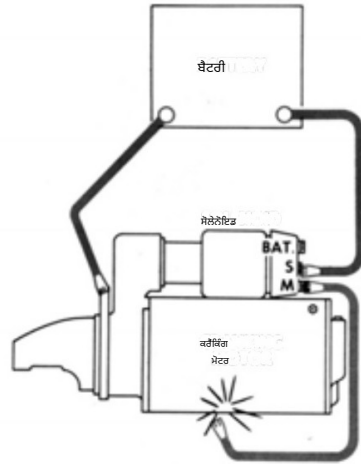


ਚਿੱਤਰ 24-ਪਿਨ-ਆਇਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਟ। (ਚਿੱਤਰ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿਸਮਾਂ।)

ਸਾਵਧਾਨ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੁੱਲ-ਇਨ ਵਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਵਾਟ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਾਈਡਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

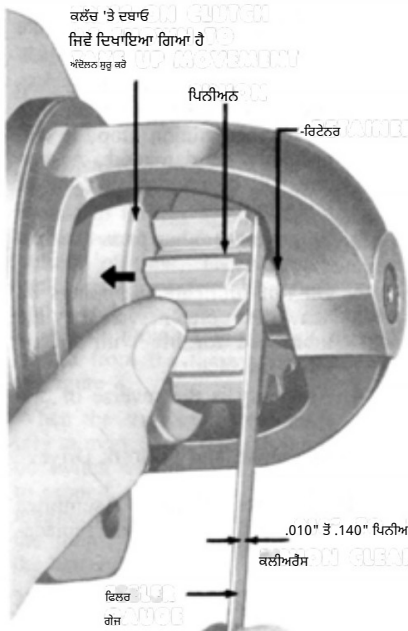

ਚਿੱਤਰ 25- ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਕਲਚ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

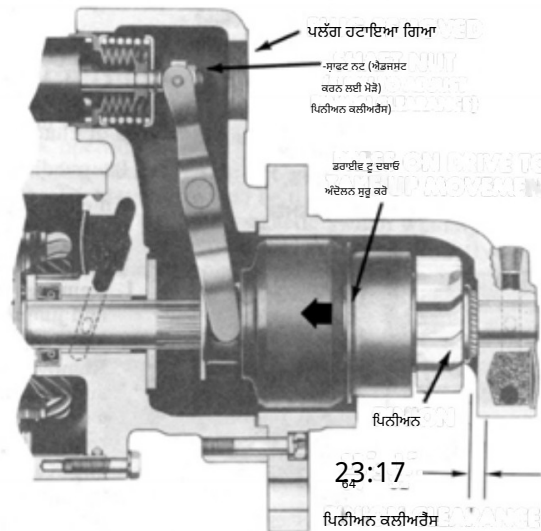

ਚਿੱਤਰ 26- ਹੋਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ।

ਮੁੜ-ਅਸੈਂਬਲੀ

ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਸਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਸਾਫਟ 'ਤੇ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਪਿਨਿਅਨ ਸਟਾਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ 20 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥੀਏ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪਿਸਕਾਓ (ਚਿੱਤਰ 20)। ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸਨੈੱਪ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਟ ਲਈ, ਸਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾੱਸਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜੋ (ਚਿੱਤਰ 21)। ਵਾੱਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਲਾਓ।

ਅੱਠ ਬੁਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਐਡ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਬੁਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਐਡ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸ ਧੱਕੋ।


ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਕਲੱਚ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੁਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ ਆਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਾਸਾ ਰਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤਰ 22 ਵੇਖੋ।

ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਾਰੇ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ SAE ਨੰਬਰ 20 ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਾੱਸਰ 'ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਡੋਲਕੋ ਰੇਮੀ ਨੰਬਰ 1960954 ਦਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟ ਲਗਾਓ।

ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਸਿਫਟ ਲੀਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਵਾੱਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਟਰਡ ਕਾਂਸੀ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇੱਕ ਨੀਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੁਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਸਟ ਕਾਂਸੀ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ।

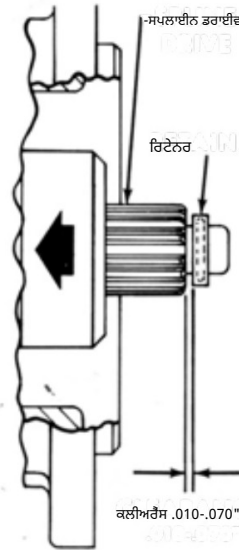

ਚਿੱਤਰ 27- ਸਪਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਿਨਿਅਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ SAE ਨੰਬਰ 20 ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੱਤੀਆਂ (ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਨੂੰ SAE ਨੰਬਰ 20 ਤੇਲ ਨਾਲ ਡਿੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਸਿੰਟਰਡ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਲ, ਰੀਮ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਿਲ ਜਾਂ ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ID, (ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਆਸ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪੋਰਸ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ।

ਜਦੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਟਰਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਡਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਸਪੋਰਟ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੇਚਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਐਡ ਫਰੇਮ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਿਡਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਫਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਨਿਅਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਊਟੀ ਕਲੱਚ (ਚਿੱਤਰ 5) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਨਿਅਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਨਿਅਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

1. ਚਿੱਤਰ 23 ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ 24 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ।
2. ਚਿੱਤਰ 23 ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ 24 ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਲੀਡ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ।
3. ਢਿੱਲੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਨਿਅਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਧੱਕੋ। ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ
4. ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਮਾਪੋ (ਚਿੱਤਰ 25, 26, ਅਤੇ 27)।
5. ਪਲੰਗ ਅਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਸਾਫਟ ਨਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ (ਚਿੱਤਰ 26 ਅਤੇ 27)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ

1_M-188, 1_M-187, ਜਾਂ 1_M-186 ਵੇਖੋ।

ਕਰੈਂਕਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ

1M-153 ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨ

ਨੋਟਸ